

2021 年应急管理部督导检查

问题汇总（116 条）

2021 年国务院暗查组检查部分情况汇总 116 条，位列前三突出问题：设计与变更、报警设计与管理、安全设施。

经典问题：

1、督导核查组在和邦生物营养剂分公司给该企业消控室打电话无人接，检查发现消防控制室无人值守。督导核查组要求地方责令企业停产整顿，全面系统开展设计诊断和安全风险评估。检查当晚，该企业开会免掉营养剂分公司总经理的职务。

2、企业董事长（安全第一责任人）和总经理安全职责部分重叠，企业董事长、法定代表人黄某兼任集团公司总经理职务，日常办公地点位于垫江县城，长期不在企业。从企业提供的 2021 年安全会议签到表看，黄某仅 5 月参加了一次安全例会。安全生产责任制是安全管理重点，领导安全职责不清，安全管理规范化有待加强。

3、“1 分钟之内把所有的流程走完，实际操作中有这个可能性吗？是这样做的吗？危害辨识不明、错误，这是符合规定的动火安全作业证吗？”核查特殊作业管理制度及作业前风险分析、审批票据资料时发现，该企业提供的 20 张动

火安全作业证中，大多数都存在上述问题，甚至一张动火安全作业证上就有两四处错误。

4、在山西晋中石油分公司晋中油库，专家随机依照其预案，模拟波纹软管泄漏着火处置程序组织现场演练，发现其预案本身不完善，现场操作与科目设定的要求有较大差距，消防队只出水对罐体进行冷却，没有对起火部位进行处置。在重庆华彩化工有限责任公司，消防专家在液氯库现场拉动了应急演练，发现部分工艺处置队队员未穿重型防护服，未戴化学安全防护眼镜及防毒面具，防护装备佩戴不规范。

5、发现多个内浮顶储罐浮盘反复落底、特殊作业管理失控、未制定操作规程和超品种、超范围储存危化品等问题。督导检查组当即责令该企业停业整改，并交办地方立案。

6、硫酸二甲酯泵区未按照国家标准设置有毒气体检测器，装置区和重大危险源罐区已经安装的有毒气体检测器位置及数量都不满足规范要求，经查属于企业自行安装，均未经过正规设计。

7、富驰公司和富博公司虽一墙之隔，但两家企业法定代表人不同，却共用一套火灾探测报警系统、消防供配电系统、消防泡沫灭火系统等，未明确双方的消防安全责任，是不合理的。

8、督导检查组危险化学品专家苟正华查阅企业重大危险源评估报告和安全设施设计专篇发现，企业 T206 储罐存

储介质由甲醇变更为液碱，T207 和 T212 储罐存储介质由乙醇变更为燃料油，但企业员工仅提供了一般变更管理申请表，无法提供设计变更文件。

明察暗访问题项

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
1	职业 劳保用品	进入现场需穿戴什么劳保用品,现场人员不能回答	彭洲华融化工有限公司
2		公司领导不正确配戴安全帽,未系下颌带	四川北方红光特种化工有限公司
3		随便检查现场二名承包商安全帽,没有帽带	中国石油四川石化有限公司
4		烧碱装卸作业手臂裸露没有防护措施,承包商随意着装出入生产区域	宜宾海丰和锐有限公司
5		丙烯晴装卸区应急器材柜未配备防化服	连云港荣泰化工仓储化工有限公司
6	防火 防爆	入场教育不准携带手机进入现场,可现场有员工在使用手机	宜宾海丰和锐有限公司
7		“二级重大危险源苯储罐区有可燃气体报警器探头接线不符合防爆要求”,该企业厂区内的苯罐回流管线、质量流量计等多处接线,仍存在不符合防爆要求的现象	武汉凯顺石化科技有限公司
8		穿越罐区的电缆沟设置不符合要求。只见在 8 个罐体间,横穿着一组 220V 的电缆线,电缆沟外部有明显锈蚀迹象,且部分外壳已经翘起,电缆裸露在外	武汉凯顺石化科技有限公司
9		车辆进入出入证有有效日期,无发证日期;阻火器失效	中国石油四川石化有限公司
10	安全 教育与培 训	培训试卷回答不完整(安全第一、预防为主、综合治理只答了 8 个字)判定对	彭洲华融化工有限公司
11		抽考氯乙烯储槽工艺参数,回答多个版本,且与操作规程存在偏差	彭洲华融化工有限公司
12		询问甲醇操作岗位人员甲醇的特性及应急处理知识,不能回答	延长石油延安能源有限公司
13		对该矿矿长进行安全生产相关规定知识现场考核 4 个问题,仅能回答 1 个问题。抽查一名员工的安全培训考试试卷,考试成绩 82 分,但现场该员工作答相同的试卷,时隔不到一个月,考试成绩只有 46 分,安全教育培训质量不高、流于形式	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
14		安全生产档案中重点岗位特殊工种人员信息不详实,登记名单中未明确特殊工种岗位类别及执业范围,消防控制室操作人员实操能力不强	北京经济技术开发区华联印刷有限公司
15		6 月 23 日,督导核查组在龙禹油库听取公司汇报时问道:“双重预防机制是什么?”该企业三名负责人全都一知半解、支支吾吾,不能准确回答	龙禹油库

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
		出来	
16		企业只提供了电工、电焊工的操作证，未能提供天然气液化操作工的操作证。特种作业目录中明确将天然气液化作业列为‘大中型制冷与空调设备运行操作’特种作业	重庆博杰能源有限公司
17		发现氯气缓冲罐排污管道仅设单阀，且未安装压力远传报警装置，液氯储存、气化操作人员未取得特种作业人员操作证	重庆华彩化工有限责任公司
18		询问罐区人员碳酸二甲酯是不是属于危化品，肯定回答是：不是，在公司应急预案中定义为危化品	榆林市云化绿能有限公司
19		二硝基苯控制室热水高位槽有三处报警，操作人员及时发现和处置	四川北方红光特种化工有限公司
20		海丰多个艺参数报警，部分停运装置也存在报警，未引起重视	宜宾海丰和锐有限公司
21		氯乙烯有毒报警值设置过大	山东朗辉石油化学有限公司
22		氯气泄漏报警联锁设置不合理，现场二台液氨槽液位均超过正常值 50%	江苏新河家用化工有限公司
23		该企业操作规程中缺少氧化炉温度、氨空比值的报警值，而且氨气吸收器顶部缺少有毒气体检测报警仪	山西瑞辉科技股份有限公司
24		中控室 DCS 联锁报警一直闪烁，值班操作人员不知道如何处理	山东凯威尔新材料公司
25	报警管理	油库的消防设备设施看似齐全，但督导核查组在 08 操作区检查过程中，专家按下消防手动报警器的报警按钮时，报警器毫无反应。“在改造时，我们已将这个手动报警线路剪断了	山西晋中石油分公司晋中油库
26		汽油库区无手动报警按钮，只配备手摇报警器，违反了甲乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮的要求	山西晋中石油分公司晋中油库
27		企业可燃气体检测报警系统管理混乱，如中控室控制系统显示公共部分编号为 GT003、GT020、GT023 等多台可燃气体检测报警仪处于故障状态；编号为 GT0303 报警仪一级报警和二级报警均设置过高，无法实现其预警功能；编号为 GT005 报警仪处于高（一级）报警状态，长时间无人处置；汽车装车二层平台未设置可燃气体报警仪，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB / T50493-2019）要求，存在重大安全风险	广西广明码头仓储有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
28		硫酸二甲酯泵区未按照国家标准设置有毒气体检测器,装置区和重大危险源罐区已经安装的可燃气体检测器位置及数量都不满足规范要求,经查属于企业自行安装,均未经过正规设计	湖北远大富驰医药化工股份有限公司
29		可燃气体和有毒气体检测报警系统没有独立设置,且苯气未按照有毒气体进行检测报警,不符合国家法令和规范的要求	武汉凯顺石化科技有限公司
30		企业中控室内的硫酸二甲酯报警器的一级和二级报警限值分别超过了直接致害浓度 2 倍和 5 倍	湖北远大富驰医药化工股份有限公司
31		烧碱车间有 6 次氯气报警,没有人进行分析采取有效措施	陕西北元化工集团有限公司
32		中控室面向甲醇氧化装置一侧,不满足国家防火防爆要求	宜宾江安捷恒化工有限公司
33		企业中控室和机柜间面向罐区有火灾、爆炸危险性设施一侧开设了门窗;企业办公楼上方设置了宿舍,面向邻近罐区距离仅有 40 米左右,不满足防火防爆要求	广西广明码头仓储有限公司
34		工厂设计布局与实际不符合,企业未进行风险评估和设计变更;公司把 6 号溶剂槽及压缩机房改为地磅房,并安装非防爆空调	河北融润达建材有限公司
35		控制室在甲类罐区与液氯罐区之间,安全距离不足	江苏嘉隆化工有限公司
36	安全间距	发现该公司液氨输送泵区域设置的有毒气体检测报警仪与泄漏点水平距离约 6 米,不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》中不宜大于 4 米的相关要求。	潞安集团天脊煤化工集团股份有限公司
37		该企业的消防车日常停放位置与二硫化碳甲类工艺装置防火间距以及厂区办公楼与甲类工艺装置防火间距均不符合现行规范要求	重庆兴发金冠化工有限公司
38		在检查钠库时,消防专家发现一项火灾隐患:两座钠库间距仅 0.36m,防火间距不符合规范要求	重庆华彩化工有限责任公司
39		两座苯储罐设计容积为 1000m ³ ,实际建设储罐容积为 1600m ³ ,苯罐与周边储罐防火间距不满足《石油化工企业设计防火规范》GB50160 的要求	武汉凯顺石化科技有限公司
40	危化品管理	入仓库看到,里面存放了大量的桶装物料,存放桶的标签上有的写着“减四线馏分油”,有的写着“加裂原料”,没有一处显示的是沥青。“擅自违规将设计中的堆场改建为仓库,并超品种、超范围储存危化品,且仓库不符合设计标准,危险性极大,属于重大事故隐患	大庆高盛科技有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
41		乙烯分离系统助剂桶未放置阴凉处，部分助剂桶出现膨胀	中国石油四川石化有限公司
42		氯乙烯储槽区全压力式储槽缺少注水设施，工厂人员解释为冷冻式，查相关参数工作温度为 10—90 度，不可能是冷冻式	彭洲华融化工有限公司
43		安全洗眼器不能正常使用；压力表没有范围警示线；乙烯泵管线保湿材料损坏严重；静电接地线色标不符	延长石油化工厂
44		聚丙烯所氢气压缩机上方未设置所氢气报警仪，操作车间未设置应急照明	延长石油化工厂
45		灭火器上次检查日期为 2018 年 11 月，且大部分灭火器已失效	榆林市云化绿能有限公司
46		装车区域未设置环形水沟收集系统，应急消防水池与应急防泄漏收集池为同一池子	榆林市云化绿能有限公司
47		视频监控不能正常显示	榆林华辰洁净能源有限公司
48		灭火器未按期检查，火灾报警系统故障达 2 个月	榆林华辰洁净能源有限公司
49		液氯钢瓶车辆未挂危化运输标识；携带防毒面罩破损失效	沧洲聚隆化工有限公司
50	安全设施	危化品储槽未设置紧急切断阀和独立的 SIS 系统；现场液位计与控制室显示偏差太大，且未设置报警值；正己烷储槽浮盘已落底	山东鸿瑞新材料有限公司
51		液氨槽 DCS 液位数据 4.5 米与现场一次表 6.7 米偏差较大	江苏新河家用化工有限公司
52		液氯库库内，有毒报警仪与事故风机未做到自动联锁设置；液氯吸收系统内没有烧碱；事故风机吸入口位置过高，风机吸风量过小；液氯钢瓶库未配备应急堵漏器材	江苏亚邦染料有限公司
53		液氯库库排风未经尾气吸收系统直接排大气；液氯装卸区域吸气口设置不合理，吸风能力不足；煤气造气炉采取干式排渣，排渣口未设置有效的 CO 检测；注氨钢瓶区未设置氨气报警仪，注氨线腐蚀严重；CO 湿气柜未设置压力联锁装置，未安装紧急切断阀，压力超高存在直排大气风险；光气吸收破坏系统未设置自动化控制系统，如果控制不住将导致大量人员伤亡	江苏蓝丰生物股份有限公司
54		苯储槽（内浮顶 1000 方），低报设置 1.5 米，联锁值 0.5 米，底于内浮顶高度，存在落底的风险	陕西黄陵煤化工有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
55		氯气缓冲罐现场一个报警仪无故停用；高毒区域未做有效标识；现场盲板未标识牌；酰氯罐区电气防爆开关柜失爆；液氨罐区喷淋系统对泄漏点不能有效保护；液氨装卸臂无紧急拉断阀	丰益表面活性剂材料（连云港）有限公司
56		矿区井巷分道口无路标，违反《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）5.2 中“井巷的所有分道口要有醒目的路标，标明其所在地点及通往地面出口的方向”的规定	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
57		井下采空区没有按照安全设施设计要求进行处理	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
58		配电室低压配电柜底部线缆口防火封堵不严，易造成火灾蔓延扩大	北京经济技术开发区华联印刷有限公司
59		单位防火巡查检查重点不突出，未贴合生产工艺明确安全重点部位	北京经济技术开发区华联印刷有限公司
60		烧结皮带上的烧结矿测温未与降温喷淋装置连锁。当烧结矿温度过高时，如果喷淋装置不能及时启动，烧结矿无法降温，易引发运输烧结矿的皮带火灾事故。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条和三十八条的相关规定要求	辽宁澎辉铸业有限公司
61		吊运熔融金属的起重机，年度探伤检测缺少横梁焊缝、耳轴销等项目；日常检查缺少钢丝绳端头固定件、板钩销轴卡板等内容。如果横梁焊缝断裂、钢丝绳固定件疲劳断裂或销轴卡板失效，都会直接导致起重机或熔融金属罐坠落，造成群死群伤	辽宁澎辉铸业有限公司
62		钢渣车间吊运液渣使用通用桥式起重机，未使用带有固定式龙门钩的冶金铸造起重机。冶金铸造起重机在结构设计、生产制造和安全设施等方面的要求整体高于通用桥式起重机，如机械强度高于通用桥式起重机、比通用桥式起重机多一套起降制动装置等，其本质安全水平更高，可以更大程度防范液渣罐发生坠罐、倾覆事故	辽宁澎辉铸业有限公司
63		炼铁 2#高炉煤气干法除尘器箱体的氮气吹扫管与除尘器箱体直接连接，未装盲板实现与除尘器内煤气的可靠隔断。煤气除尘器在正常工作时，如果氮气吹扫管路出现气源中断或压力低于除尘器箱体内煤气压力的情况，煤气可能因封堵不严反窜入氮气系统，进入由氮气保护的余热发电系统（本应无煤气），发生爆炸	辽宁澎辉铸业有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
64		矿山回风井口为主通风机所配备的备用电机露天放置在风机房外部，没有有效保护电机，如果备用电机不能正常工作，相当于主通风机没有配备备用电机	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
65		企业汽柴油 7 号装车岗位操作室内部放置了非防爆电器，违反《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）要求	广西广明码头仓储有限公司
66		企业中控室安全仪表系统显示，“罐组一”储罐的全部联锁均处于切除状态，未办理联锁摘除手续，生产管理人员不清楚罐区工艺联锁的设置及投用情况，违反《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第 2 部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）要求，存在重大风险	广西广明码头仓储有限公司
67		丙酮罐内浮顶槽未设置高高和低低液位联锁指标；低低液位没有设置紧急切断阀	连云港荣泰化工仓储化工有限公司
68		随机抽查了 2021 年 4 月份该矿带班下井情况，只有一天有井口下井人员记录，且下井时间为 1.5 小时，与矿领导带班下井书面记录不一致，存在弄虚作假行为，违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》的要求	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
69		二甲醚和丙丁烷卸料岗位操作规程无应急处置方案；车间巡检记录无巡检内容安排；部分岗位无巡检记录；现场作业人员未穿戴劳保服、劳保鞋	河北融润达建材有限公司
70	生产管理	生产车间地面发现有烟头	榆林市云化绿能有限公司
71		抽查其多座仓库时发现，这些仓库存放物品不一，风险等级也不同，但都存在一个共性问题：没有岗位操作卡	重庆华彩化工有限责任公司
72		未制定操作规程。企业未编制罐区操作规程，属于《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三（2017）121 号第 17 条的重大隐患情形	大庆高盛科技有限公司
73		企业停产，申报所有物料已清空，风险可控；实际 8 个罐子有 6 个有物料，其中一个乙醇罐液位处于高高液位报警；岗位值守人员不是值班人员，不清楚罐区情况	江苏嘉隆化工有限公司
74	作业许可及控	特级动火本应由安全部门审批，只由一名工厂科长审批；节假日升级管理审批，只由一名调度员审批	彭洲华融化工有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
75	制	在同一时间，完成同一作业的申请、现场确认、会签、审批流程；分析数据为可燃气体 1.74% ，作业票填写为 0 ，按规定不应大于 0.5% ，审批确通过；作业有效时间为 11 小时，不符合一级动火有效时间为 8 小时	中国石油四川石化有限公司
76		作业票中证人和审批人为同一人	河北融润达建材有限公司
77		“1 分钟之内把所有的流程走完，实际操作中有这个可能性吗？是这样做的吗？危害辨识不明、错误，这是符合规定的动火安全作业证吗？”核查特殊作业管理制度及作业前风险分析、审批票据资料时发现，该企业提供的 20 张动火安全作业证中，大多数都存在上述问题，甚至一张动火安全作业证上就有两四处错误	湖南吴赣药业有限公司
78		企业就被发现存在动火安全作业证“不符合公司《动火作业管理制度》规定的应由安全部门审批的要求，动火安全作业证无完工验收签字”等问题和隐患	湖南吴赣药业有限公司
79		一张编号为 86 的动火安全作业证，动火方式是电焊切割，未辨识出涉及的“临时用电”等其他特殊作业，危险辨识中缺少“火灾”。此外，该动火安全作业证上的动火分析时间、申请部门意见、安全管理部门意见、动火审批人意见皆为 6 月 16 日 8 时 40 分 ，但动火前，岗位当班班长验票时间为 6 月 16 日 8 时 30 分 ，时间出现了“倒流”	湖南吴赣药业有限公司
80		一是特殊作业管理失控。企业动火作业管理制度规定特级和一级动火作业时间为 24 小时，二级动火作业时间为 120 小时，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)第 5 条要求：特殊动火作业和一级动火作业的作业证有效期不超过 8 小时；企业编号为 2021052201 一级动火作业票显示，动火作业时间为 8:00 至 17:00 ，超过了 8 小时；事故池旁有搅拌机并接有临时线，未办理临时用电作业证，未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)要求执行特殊作业规范要求	大庆高盛科技有限公司
81		抽查 4 张作业票，所有安全措施均为一施工单位人员签字；一需加装盲板的动火作业没有办理盲板作业票； 5 张有限空间作业均未做到每 2 小时分析有毒有害物质	江苏亚邦染料有限公司
82	危废与固	固废堆放在山高林密处，堆放在非正规设计的 TNT 库房，约有 96 吨，旁边是农田，堆放超过	四川北方红光特种化工有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
	废	3 年；回答为焚烧装置未建设好	
83	应急响应	事故隐患排查治理未向从业人员通报，违反了《安全生产法》第三十八条的规定要求	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
84		督导检查组在和邦生物营养剂分公司给该企业消控室打电话无人接，检查发现消防控制室无人值守。督导检查组要求地方责令企业停产整顿，全面系统开展设计诊断和安全风险评估。检查当晚，该企业开会免掉营养剂分公司总经理的职务	邦生物营养剂分公司
85		尾矿库采用机械排洪	内蒙古赤峰山川矿业有限责任公司
86		灭火和应急疏散预案不细致，未结合生产企业实际情况设定，各岗位职责不清晰，微型消防站应急处置能力有待提高	北京经济技术开发区华联印刷有限公司
87		企业生产原料由混苯变为 6 号溶剂，未更新应急预案，操作规程未更新，应急预案未签字审批就发布	河北融润达建材有限公司
88		在消防监控室，专家问道：“如果现在有紧急报警，你怎么做？请演示一下。”员工拿来正压式空气呼吸器，在包括企业负责人在内的 3 名员工的指导和帮助下，也没能将其佩戴好	龙禹油库
89		在该油库，专家随机依照其预案，模拟波纹软管泄漏着火处置程序组织现场演练，发现其预案本身不完善，现场操作与科目设定的要求有较大差距，消防队只出水对罐体进行冷却，没有对起火部位进行处置	山西晋中石油分公司晋中油库
90		消防专家在液氯库现场拉动了应急演练，发现部分工艺处置队队员未穿重型防护服，未戴化学安全防护眼镜及防毒面具，防护装备佩戴不规范	重庆华彩化工有限责任公司
91	设计	控制放置 3 台空呼箱布满了灰尘，打开一个没有压力，控制室人员不会使用	江苏嘉隆化工有限公司
92		企业未按设计容量建设两座苯储罐，私自将罐增高近 5m，存在违规建设、超量储存行为	武汉凯顺石化科技有限公司
93		督导检查组危险化学品专家苟正华查阅企业重大危险源评估报告和安全设施设计专篇发现，企业 T206 储罐存储介质由甲醇变更为液碱，T207 和 T212 储罐存储介质由乙醇变更为燃料油，但企业员工仅提供了一般变更管理申请表，无法提供设计变更文件	武汉恒阳化工储运有限公司
94		中控室检查 3 万吨/年硫酸二甲酯装置 DCS 系统时发现，该系统仅能监视，不能实现自动控制，不能满足《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》的要求	湖北远大富驰医药化工股份有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
95		《重庆博杰能源有限公司 LNG 储备调峰综合利用示范项目（一期）安全设施设计专篇》（2014 年 8 月 14 日），编制单位为中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司，但厂区设计图纸所附的资质却为中国石油集团工程设计有限责任公司（总公司）资质，且设计图纸未加盖资质章	重庆博杰能源有限公司
96		核查组发现 2 座四氧化二氮储罐和 1 座四氧化二氮残液储罐未经过正规设计且未进行安全设计诊断	重庆兴发金冠化工有限公司
97		二硫化碳控制室和二甲基亚砷控制室面向甲类生产装置，未采用抗爆设计，且未进行爆炸风险评估，不符合《石油化工控制室抗爆设计规范》要求	重庆兴发金冠化工有限公司
98		二硫化碳储罐 V-002C 和甲醇储罐 V-002D 变换储存，仅评价机构（重庆化工研究院）进行了风险分析，无设计单位进行设计变更	重庆兴发金冠化工有限公司
99		企业可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS 系统）均未经正规设计，未设置报警操作员站和控制室声光报警器，未设置现场区域报警器；硝化装置控制室面向硝化装置开有门窗，且控制室总图定位、建筑结构等同样未经设计单位正规设计	重庆华彩化工有限责任公司
100		企业提供的《重庆华彩化工有限公司硝基蒽醌装置安全仪表系统隐患整改项目方案设计说明》，方案编制单位（黑龙江龙维化学工程设计有限公司）法人及主要设计人员的身份与实际不符，方案合法性存疑；企业可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS 系统）均未经正规设计，未设置报警操作员站和控制室声光报警器，未设置现场区域报警器；硝化装置控制室面向硝化装置开有门窗，且控制室总图定位、建筑结构等同样未经设计单位正规设计	重庆华彩化工有限责任公司
101		专家们来到 DCS 控制室查看其储罐液位的高、低液位报警值设定情况。“请把你们其中一个储罐的浮盘高、低液位报警值调出来看一下。”一名操作工把电脑操作面板上的所有按键都点了一遍，也没有将这个数值找到。最后，专家自己将其找了出来。专家看到，该储罐液位低报的设置高度小于浮盘高度	大庆高盛科技有限公司
102		督导检查组发现，在 2 座乙类仓库之间，建有 1 个遮阳棚，将 2 座仓库连在了一起。“2 座仓库的防火间距本来是合规的，但是建了棚连在一起	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
		后，一旦其中 1 座着火，就会迅速蔓延，扩大火势”	
103		查看该企业安全设施设计专篇，发现每个储罐都设计有一套温度监测设施，将温度实时传送到 DCS。而现场实际建设中，没有将储罐温度实时传送到 DCS，只是安装了现场双金属温度计。安全设施设计专篇中，每个储罐都设计有进、出两条管线，但现场只有一条管线进出物料。安全设施设计专篇中，储罐液位高报，应触发联锁，停止储罐进料泵，现场实际无此联锁，储罐液位高报后，由远程监盘人员，用对讲机通知现场操作人员停泵。并且专家发现，该企业储罐液位报警无记录，且擅自关闭 DCS 液位异常报警声音	大庆高盛科技有限公司
104		督导检查组消防专家只看到了一部内线电话，专家指出：“消防电话是消防专用设备，不能用普通电话代替。”随后，专家来到配电室，发现也未设置消防专用电话。按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的要求，消防控制室应设置消防电话总机，消防水泵房、配电间等应设置消防专用电话分机	武汉凯顺石化科技有限公司
105		该企业董事长（安全第一责任人）和总经理安全职责部分重叠，企业董事长、法定代表人黄某兼任集团公司总经理职务，日常办公地点位于垫江县城，长期不在企业。从企业提供的 2021 年安全会议签到表看，黄某仅 5 月参加了一次安全例会。安全生产责任制是安全管理重点，领导安全职责不清，安全管理规范化有待加强	重庆博杰能源有限公司
106	消防	富驰公司和富博公司虽一墙之隔，但两家企业法定代表人不同，却共用一套火灾探测报警系统、消防供配电系统、消防泡沫灭火系统等，未明确双方的消防安全责任，是不合理的	湖北远大富驰医药化工股份有限公司 湖北富博医药化工股份有限公司
107		测试低变炉及预脱硫塔装置区一门消防水炮时，发现其射程不足 30 米，仅能到达装置边缘区，起不到保护装置的作用	山西省灵石中煤化工有限公司
108		专家又随机测试气柜区一门消防水炮，20 分钟内，消防水泵未能动作，不能按要求实现加压	山西省灵石中煤化工有限公司
109		专家还发现，该企业消防控制室未实现与自动喷雾系统、消防水泵联动控制	山西省灵石中煤化工有限公司
110		在库区内发现平放仓库改高架导致防火喷淋失效、罐区个别消防水炮设置不合理导致罐体不在水炮射程内、部分仓库多品种气体混合堆放、仓库风机开关接头不防爆等隐患	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

编号	问题分类	主要企业描述	涉及单位
111	其他	成都石油化工园区未安排人员值班	成都石油化工园区
112		江安工业园区打不开视频监控系统	江安工业园区
113		济南商河化工园区应急值班不在岗,值班人员联系后 10 人只有 4 人到场,且时间严重滞后	济南商河化工园区
114		企业仅在罐区入口处设置重大危险源告知牌、安全包保公示牌、重大危险源储存场所警示牌,未在罐区等部位设置相应岗位“四知卡”。“四知卡”即要求企业必须在每个岗位公示其岗位安全生产责任制、岗位风险辨识、岗位安全操作规程、岗位应急处置	武汉凯顺石化科技有限公司
115		淄博张店化工产业园几个安全生产预案为王树楠,但该产业园无此管理人员	淄博张店化工产业园
116		只配备一名专职安全管理人员(公司生产员工共计 200 名)	榆林华辰洁净能源有限公司